

**특수용접기능사 필기 기출문제 (2016년 4월 2일 시행) 재구성 모의고사 답안**

**【1과목】**  
용접일반 (35문제)

1	2	3	4	5
3	3	3	4	2
6	7	8	9	10
1	3	4	1	1
11	12	13	14	15
2	4	2	2	4
16	17	18	19	20
2	3	1	4	3
21	22	23	24	25
1	2	3	4	1
26	27	28	29	30
3	2	2	3	1
31	32	33	34	35
2	1	2	4	1

**【2과목】**  
용접재료 (15문제)

36	37	38	39	40
4	3	2	3	1
41	42	43	44	45
4	4	1	2	1
46	47	48	49	50
2	3	2	1	1

**【3과목】**  
기계제도(비절삭부분) (10문제)

51	52	53	54	55
4	2	4	1	2
56	57	58	59	60
3	2	1	3	1

합격 점수는 100점 만점에 60점(60문제 중 36문제) 이상입니다.

【오답 및 오타 문의】 [건시시스템\(gunsys.com\)](http://gunsys.com)

**■ 기출문제 재구성 개요**  
 실제 출제된 시험 문제를 학습에 유용하도록 일부 문제 순서와 지문을 출제의도로 볼 수 있는 키워드 및 사전적 정의를 유지하여 적절히 수정하였고, 일부 답항 순서와 지문을 답안에 해당하는 지문·용어·이미지를 유지하여 적절히 수정하였으며, 일부 문제는 재생산하였습니다.

※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

**[1과목] 용접일반 (35문제)**

1. 가스 용접 시 안전사항으로 적당하지 않은 것은?
  - ① 호스는 길지 않게 하며 용접이 끝났을 때는 용기밸브를 잠근다.
  - ② 작업자 눈을 보호하기 위해 적당한 차광유리를 사용한다.
  - ③ 산소병은 60°C 이상 온도에서 보관하고 직사광선을 피하여 보관한다.
  - ④ 호스 접속부는 호스밴드로 조이고 비눗물 등으로 누설 여부를 검사한다.
2. 다음 중 일반적으로 모재의 용융선 근처의 열영향부에서 발생되는 균열이며 고탄소강이나 저합금강을 용접할 때 용접열에 의한 열영향부의 경화와 변태응력 및 용착금속 속의 확산성 수소에 의해 발생하는 균열은?
  - ① 루트 균열                      ② 설퍼 균열
  - ③ 비드 밑 균열                  ④ 크레이터 균열
3. 다음 중 지그나 고정구의 설계 시 유의사항으로 틀린 것은?
  - ① 구조가 간단하고 효과적인 결과를 가져와야 한다.
  - ② 부품의 고정과 이완은 신속히 이루어져야 한다.
  - ③ 모든 부품의 조립은 어렵고 눈으로 볼 수 없어야 한다.
  - ④ 한번 부품을 고정시키면 차후 수정 없이 정확하게 고정되어 있어야 한다.
4. 플라스마 아크 용접의 특징으로 틀린 것은?
  - ① 비드 폭이 좁고 용접속도가 빠르다.
  - ② 1층으로 용접할 수 있으므로 능률적이다.
  - ③ 용접부의 기계적 성질이 좋으며 용접변형이 적다.
  - ④ 관치효과에 의해 전류밀도가 작고 용입이 얇다.
5. 다음 용접 결함 중 구조상의 결함이 아닌 것은?
  - ① 기공                              ② 변형
  - ③ 용입 불량                      ④ 슬래그 섞임
6. 다음 금속 중 냉각속도가 가장 빠른 금속은?
  - ① 구리                              ② 연강
  - ③ 알루미늄                      ④ 스테인리스강
7. 다음 중 인장시험에서 알 수 없는 것은?
  - ① 항복점                          ② 연신율
  - ③ 비틀림 강도                    ④ 단면수축률
8. 서브머지드 아크 용접에서 와이어 돌출 길이는 보통 와이어 지름을 기준으로 정한다. 적당한 와이어 돌출길이는 와이어 지름의 몇 배가 가장 적합한가?
  - ① 2배                              ② 4배
  - ③ 6배                              ④ 8배
9. 용접봉의 습기가 원인이 되어 발생하는 결함으로 가장 적절한 것은?
  - ① 기공                              ② 변형
  - ③ 용입 불량                      ④ 슬래그 섞임
10. 은납땀이나 황동납땀에 사용되는 용제(Flux)는?
  - ① 붕사                              ② 송진
  - ③ 염산                              ④ 염화암모늄
11. 다음 중 불활성 가스인 것은?
  - ① 산소                              ② 헬륨
  - ③ 탄소                              ④ 이산화탄소
12. 저항 용접의 특징으로 틀린 것은?
  - ① 산화 및 변질부분이 적다.
  - ② 용접봉, 용제 등이 불필요하다.
  - ③ 작업속도가 빠르고 대량생산에 적합하다.
  - ④ 열손실이 많고, 용접부에 집중열을 가할 수 없다.
13. 아크 용접기의 사용에 대한 설명으로 틀린 것은?
  - ① 사용률을 초과하여 사용하지 않는다.
  - ② 무부하 전압이 높은 용접기를 사용한다.
  - ③ 전격방지기가 부착된 용접기를 사용한다.
  - ④ 용접기 케이스는 접지(earth)를 확실하게 해준다.
14. 용접 순서에 관한 설명으로 틀린 것은?
  - ① 중심선에 대하여 대칭으로 용접한다.
  - ② 수축이 적은 이음을 먼저하고 수축이 큰 이음은 후에 용접한다.
  - ③ 용접선의 직각 단면 중심축에 대하여 용접의 수축력의 합이 0이 되도록 한다.
  - ④ 동일 평면 내에 많은 이음이 있을 때는 수축은 가능한 자유단으로 보낸다.
15. 다음 중 TIG 용접 시 주로 사용되는 가스는?
  - ① CO<sub>2</sub>                              ② O<sub>2</sub>
  - ③ O<sub>2</sub>                                ④ Ar
16. 서브머지드 아크 용접법에서 두 전극사이의 복사열에 의한 용접은?
  - ① 텨덤식                            ② 횡 직렬식
  - ③ 횡 병렬식                        ④ 종 병렬식
17. 다음 중 유도방사에 의한 광의 증폭을 이용하여 용융하는 용접법은?
  - ① 맥동 용접                        ② 스퍼드 용접
  - ③ 레이저 용접                      ④ 피복 아크 용접
18. 심용접의 종류가 아닌 것은?
  - ① 횡심 용접(circular seam welding)
  - ② 매시 심 용접(mash seam welding)
  - ③ 포일 심 용접(foil seam welding)
  - ④ 맞대기 심 용접(butt seam welding)
19. 맞대기 용접이음에서 판 두께가 6mm, 용접선 길이가 120mm, 인장응력이 9.5N/mm<sup>2</sup>일 때 모재가 받는 하중은 몇 N인가?
  - ① 5680                              ② 5860
  - ③ 6480                              ④ 6840
20. 제품을 용접한 후 일부분이 언더컷이 발생하였을 때 보수 방법으로 가장 적당한 것은?
  - ① 홈을 만들어 용접한다.
  - ② 결함부분을 절단하고 재 용접한다.
  - ③ 가는 용접봉을 사용하여 재 용접한다.
  - ④ 용접부 전체부분을 가우징으로 따낸 후 재 용접한다.


21. 다음 중 일렉트로 가스 아크 용접의 특징으로 옳은 것은?  
 ① 용접속도는 자동으로 조절된다.  
 ② 판 두께가 얇을수록 경제적이다.  
 ③ 용접장치가 복잡하여, 취급이 어렵고 고도의 숙련을 요한다.  
 ④ 스파터 및 가스의 발생이 적고, 용접 작업 시 바람의 영향을 받지 않는다.
22. 다음 중 연소의 3요소에 해당하지 않는 것은?  
 ① 가연물                      ② 부촉매  
 ③ 산소공급원                ④ 점화원
23. 일미나이트계 용접봉을 비롯하여 대부분의 피복 아크 용접봉을 사용할 때 많이 볼 수 있으며, 미세한 용적이 날려서 옮겨가는 용접이행 방식은??  
 ① 단락형                      ② 누적형  
 ③ 스프레이형                ④ 글로블러형
24. 가스 절단작업에서 절단속도에 영향을 주는 요인과 가장 관계가 먼 것은?  
 ① 모재의 온도                ② 산소의 압력  
 ③ 산소의 순도                ④ 아세틸렌 압력
25. 산소-아세틸렌가스 용접기로 두께가 3.2mm인 연강판을 V형 맞대기 이음을 하려면 이에 적합한 연강용 가스 용접 봉의 지름(mm)을 계산식에 의해 구하면 얼마인가?  
 ① 2.6                          ② 3.2  
 ③ 3.6                          ④ 4.6
26. 산소 프로판 가수 절단에서 프로판 가스 1에 대하여 얼마의 비율로 산소를 필요로 하는가?  
 ① 1.5                          ② 2.5  
 ③ 4.5                          ④ 6
27. 산소 용기를 취급할 때 주의사항으로 가장 적합한 것은?  
 ① 산소밸브의 개폐는 빨리해야 한다.  
 ② 운반 중에 충격을 주지 말아야 한다.  
 ③ 직사광선이 쬐이는 곳에 두어야 한다.  
 ④ 산소 용기의 누설시험에는 순수한 물을 사용해야 한다.
28. 용접용 2차측 케이블의 유연성을 확보하기 위하여 주로 사용하는 캡 타이어 전선에 대한 설명으로 옳은 것은?  
 ① 가는 구리선을 여러 개로 꼬아 얇은 종이로 싸고 그 위에 니켈 피복을 한 것  
 ② 가는 구리선을 여러 개로 꼬아 튼튼한 종이로 싸고 그 위에 고무 피복을 한 것  
 ③ 가는 알루미늄선을 여러 개로 꼬아 튼튼한 종이로 싸고 그 위에 니켈 피복을 한 것  
 ④ 가는 알루미늄선을 여러 개로 꼬아 얇은 종이로 싸고 그 위에 고무 피복을 한 것
29. 아크 용접기의 구비조건으로 틀린 것은?  
 ① 효율이 좋아야 한다.  
 ② 아크가 안정되어야 한다.  
 ③ 용접 중 온도상승이 커야 한다.  
 ④ 구조 및 취급이 간단해야 한다.
30. 아크가 발생될 때 모재에서 심선까지의 거리를 아크 길이이라 한다. 아크 길이가 짧을 때 일어나는 현상은?  
 ① 발열량이 작다.  
 ② 스파터가 많아진다.  
 ③ 기공 균열이 생긴다.  
 ④ 아크가 불안정해 진다.
31. 아크 용접에 속하지 않는 것은?  
 ① 스티드 용접  
 ② 프로젝션 용접  
 ③ 불활성가스 아크 용접  
 ④ 서브머지드 아크 용접
32. 아세틸렌(C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>) 가스의 성질로 틀린 것은?  
 ① 비중이 1.906으로 공기보다 무겁다.  
 ② 순수한 것은 무색, 무취의 기체이다.  
 ③ 구리, 은, 수은과 접촉하면 폭발성 화합물을 만든다.  
 ④ 매우 불안정한 기체이므로 공기 중에서 폭발 위험성이 크다.
33. 피복 아크 용접에서 아크의 특성 중 정극성에 비교하여 역극성의 특징으로 틀린 것은?  
 ① 용입이 얇다.  
 ② 비드 폭이 좁다.  
 ③ 용접봉의 용융이 빠르다.  
 ④ 박판, 주철 등 비철금속의 용접에 쓰인다.
34. 피복 아크 용접 중 용접봉의 용융속도에 관한 설명으로 옳은 것은?  
 ① 아크전압 × 용접봉폭 전압강하로 결정된다.  
 ② 단위시간당 소비되는 전류 값으로 결정된다.  
 ③ 동일종류 용접봉인 경우 전압에만 비례하여 결정된다.  
 ④ 용접봉 지름이 달라도 동일종류 용접봉인 경우 용접봉 지름에는 관계가 없다.
35. 프로판 가스의 성질에 대한 설명으로 틀린 것은?  
 ① 기화가 어렵고 발열량이 낮다.  
 ② 액화하기 쉽고 용기에 넣어 수송이 편리하다.  
 ③ 온도 변화에 따른 팽창률이 크고 물에 잘 녹지 않는다.  
 ④ 상온에서는 기체 상태이고 무색, 투명하고 약간의 냄새가 난다.

**【2과목】 용접재료 (15문제)**

36. 가스용접에서 용제(flux)를 사용하는 가장 큰 이유는?  
 ① 모재의 용융온도를 낮게 하여 가스 소비량을 적게 하기 위해  
 ② 산화작용 및 질화작용을 도와 용착금속의 조직을 미세화하기 위해  
 ③ 용접봉의 용융속도를 느리게 하여 용접봉 소모를 적게 하기 위해  
 ④ 용접 중에 생기는 금속의 산화물 또는 비금속 개재물을 용해하여 용착금속의 성질을 양호하게 하기 위해

37. 피복 아크 용접봉에서 피복제의 역할로 틀린 것은?  
 ① 용착금속의 급랭을 방지한다.  
 ② 모재 표면의 산화물을 제거한다.  
 ③ 용착금속의 탈산 정련 작용을 방지한다.  
 ④ 중성 또는 환원성 분위기로 용착금속을 보호한다.
38. 가스 용접봉 신타조건으로 틀린 것은?  
 ① 모재와 같은 재질일 것  
 ② 용융 온도가 모재보다 낮을 것  
 ③ 불순물이 포함되어 있지 않을 것  
 ④ 기계적 성질에 나쁜 영향을 주지 않을 것
39. 금속의 공통적 특성으로 틀린 것은?  
 ① 열과 전기의 양도체이다.  
 ② 금속 고유의 광택을 갖는다.  
 ③ 이온화하면 음(-) 이온이 된다.  
 ④ 소성변형성이 있어 가공하기 쉽다.
40. 다음 중 Fe-C 평형상태도에서 가장 낮은 온도에서 일어나는 반응은?  
 ① 공석반응                      ② 공정반응  
 ③ 포석반응                      ④ 포정반응
41. 담금질한 강을 뜨임 열처리하는 이유는?  
 ① 강도를 증가시키기 위하여  
 ② 경도를 증가시키기 위하여  
 ③ 취성을 증가시키기 위하여  
 ④ 인성을 증가시키기 위하여

42. [그림]과 같은 결정격자는?

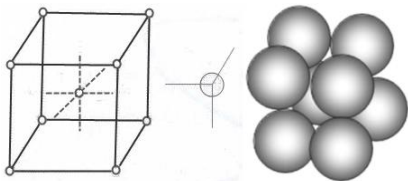


- ① 면심입방격자                      ② 조밀육방격자  
 ③ 저심면방격자                      ④ 체심입방격자
43. 인장시험편의 단면적이 50mm<sup>2</sup>이고, 하중이 500kgf일 때 인장 강도는 얼마인가?  
 ① 10kgf/mm<sup>2</sup>                      ② 50kgf/mm<sup>2</sup>  
 ③ 100kgf/mm<sup>2</sup>                      ④ 250kgf/mm<sup>2</sup>
44. 미세한 결정립을 가지고 있으며, 응력 하에서 파단에 이르기 까지 수백 % 이상의 연신율을 나타내는 합금은?  
 ① 제진합금                      ② 초소성합금  
 ③ 비정질합금                      ④ 형상기억합금
45. 합금공구강 중 게이지용강이 갖추어야 할 조건으로 틀린 것은?  
 ① 경도는 HRC 45 이하를 가져야 한다.  
 ② 팽창계수가 보통강보다 작아야 한다.  
 ③ 담금질에 의한 변형 및 균열이 없어야 한다.  
 ④ 시간이 지남에 따라 치수의 변화가 없어야 한다.

46. 상온에서 방치된 황동 가공재나, 저온 풀림 경화로 얻은 스프링재가 시간이 지남에 따라 경도 등 여러 가지 성질이 악화되는 현상은?  
 ① 자연 균열                      ② 경년 변화  
 ③ 탈아연 부식                      ④ 고온 탈아연
47. Mg의 비중과 용융점(°C)은 약 얼마인가?  
 ① 0.8, 350°C                      ② 1.2, 550°C  
 ③ 1.74, 650°C                      ④ 2.7, 780°C
48. Al-Si계 합금을 개량처리하기 위해 사용되는 접종처리제가 아닌 것은?  
 ① 금속나트륨                      ② 염화나트륨  
 ③ 불화알칼리                      ④ 수산화나트륨
49. 다음 중 소결 탄화물 공구강이 아닌 것은?  
 ① 듀콜(Ducole)강                      ② 미디아(Midia)  
 ③ 카볼로이(Carboloy)                      ④ 텅갈로이(Tungalloy)
50. 4% Cu, T/O Ni, 1.5% Mg 등을 알루미늄에 첨가한 Al 합금으로 고온에서 기계적 성질이 매우 우수하고, 금형 주물 및 단조용으로 이용될 뿐만 아니라 자동차 피스톤용에 많이 사용되는 합금은?  
 ① Y 합금                      ② 슈퍼인바  
 ③ 코스합금                      ④ 두랄루민

**[3과목] 기계제도(비절삭부분) (10문제)**

51. 판을 접어서 만든 물체를 펼친 모양으로 표시할 필요가 있는 경우 그리는 도면을 무엇이라 하는가?  
 ① 투상도                      ② 개략도  
 ③ 입체도                      ④ 전개도
52. 재료 기호 중 SPHC의 명칭은?  
 ① 배관용 탄소강  
 ② 열간 압연 연강판 및 강대  
 ③ 용접구조용 압연 강재  
 ④ 냉간 압연 강판 및 강대
53. 그림과 같이 기점 기호를 기준으로 하여 연속된 치수선으로 치수를 기입하는 방법은?


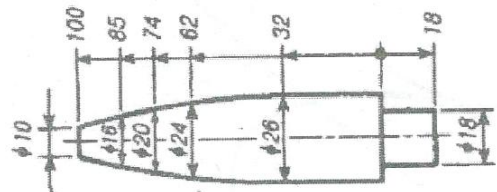


- ① 직렬 치수 기입법                      ② 병렬 치수 기입법  
 ③ 좌표 치수 기입법                      ④ 누진 치수 기입법
54. 나사의 표시방법에 관한 설명으로 옳은 것은?  
 ① 수나사의 골지름은 가는 실선으로 표시한다.  
 ② 수나사의 바깥지름은 가는 실선으로 표시한다.  
 ③ 암나사의 골지름은 아주 굵은 실선으로 표시 한다.  
 ④ 완전 나사부와 불완전 나사부의 경계선은 가는 실선으로 표시한다.

55. 아주 굵은 실선의 용도로 가장 적합한 것은?  
 ① 특수 가공하는 부분의 범위를 나타내는데 사용  
 ② 얇은 부분의 단면도시를 명시하는데 사용  
 ③ 도식된 단면의 앞쪽을 표현하는데 사용  
 ④ 이동한계의 위치를 표시하는데 사용

56. 기계제도에서 사용하는 척도에 대한 설명으로 틀린 것은?  
 ① 척도의 표시방법에는 현척, 배척, 축척이 있다.  
 ② 도면에 사용한 척도는 일반적으로 표제란에 기입한다.  
 ③ 한 장의 도면에 서로 다른 척도를 사용할 필요가 있는 경우에는 해당되는 척도를 모두 표제란에 기입한다.  
 ④ 척도는 대상물과 도면의 크기로 정해진다.


57. 그림과 같은 입체도의 정면도로 적합한 것은?

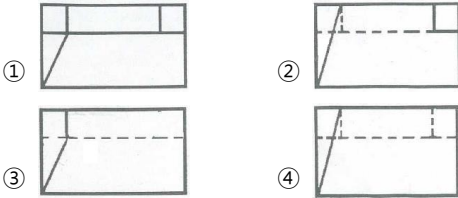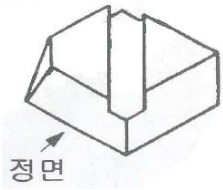

58. 용접 보조기호 중 "제거 가능한 이면 판재 사용" 기호는?



59. 배관도시기호에서 유량계를 나타내는 기호는?

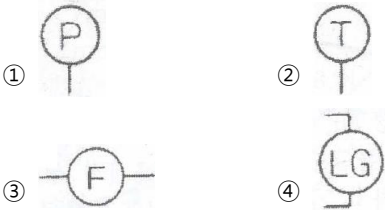

60. 다음 입체도의 화살표 방향을 정면으로 한다면 좌측면도로 적합한 투상도는?

